

Guía de Instalación Viking



Viking Range Corporation

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 EE.UU.

(662) 455-1200

Si desea información sobre el producto llame
al teléfono 1-888-VIKING1 (845-4641),
o visite el sitio Web de Viking en
vikingrange.com



(012809J)

Horno Ahumador Electrico Empotrado

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA Y TENGA EN CUENT

1. Antes de comenzar, haga el favor de leer todas estas instrucciones atentamente.
2. No despegue las etiquetas, advertencias o placas fijas de este producto. Esto puede invalidar la garantía.
3. Respete todos los códigos y ordenanzas locales y nacionales.
4. Asegúrese de que este producto esté correctamente conectado a tierra.
5. **El instalador debe entregar estas instrucciones al consumidor, quien deberá guardarlas para que las pueda utilizar el inspector local, y también para consultas en el futuro.**

La instalación debe hacerse de conformidad con los códigos locales o, en caso de no haberlos, con las normativas del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70 - última edición (Estados Unidos de América). **EN CANADA:** La instalación debe hacerse de conformidad con la edición actual de los Códigos Eléctricos Canadienses CSA C 22.1, Parte 1, y/o los códigos locales.

¡¡ADVERTENCIA!!

INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA ELECTRICA

Este horno ahumador eléctrico debe estar conectado eléctricamente a tierra de acuerdo con los códigos locales. Esta unidad está equipada con un enchufe de tres clavijas para su protección contra el riesgo de choque eléctrico, y debe enchufarse directamente en un tomacorriente de tres conexiones con una adecuada puesta a tierra. No corte ni quite de este enchufe la clavija de puesta a tierra.

PARA SEGURIDAD PERSONAL, ESTA UNIDAD DEBE ESTAR CONECTADA ADECUADAMENTE A TIERRA. NO USE UN CORDON DE EXTENSION CON ESTE ARTEFACTO. SU USO PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO, UN CHOQUE ELECTRICO, U OTROS DAÑOS PERSONALES.

INFORMACION GENERAL


1. **ADVERTENCIA:** La utilización de armarios de pared encima del artefacto puede convertirse en un riesgo potencial de incendio o quemaduras.
2. **ADVERTENCIA:** Este artefacto no debe utilizarse como calefactor ambiental. Esta información se basa en consideraciones de seguridad.
3. Cierre todas las aberturas ubicadas en la pared de atrás del artefacto y en la zona del piso sobre la que se apoya el artefacto.
4. Conserve la zona del artefacto despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores inflamables.
5. Antes de hacer una reparación, corte la alimentación eléctrica al artefacto.
6. Cuando deba retirar el horno para repararlo y/o limpiarlo:
 - A. Corte la alimentación eléctrica de CA (corriente alterna).
 - B. Retire el horno con mucho cuidado, tirando de él hacia afuera. **ATENCION:** El horno es pesado, muévelo con cuidado.
7. Requisitos eléctricos:
Se indican en el cuadro de especificaciones de las página 5, bajo el título 'Requisitos eléctricos'.
8. El uso indebido de la puerta del horno (por ejemplo, apoyarse en ella) puede provocar riesgos y/o lesiones.

ESPECIFICACIONES - HORNO AHUMADOR ELECTRICO


DESCRIPCION	VEOS100T1	
Ancho total	74,9 cm (29-1/2")	
Altura total	72,6 cm (28-9/16")	
Profundidad total	Hasta el borde de la puerta:	64,8 cm (25-1/2")
	Hasta el extremo del soporte de la manija:	71,4 cm (28-3/32")
Ancho del recorte	72,4 cm (28-1/2")	
Altura del recorte	71,6 cm (28-3/16")	
Profundidad del recorte	62,2 cm (24-1/2")	
Requisitos eléctricos	120 volts CA / 60 Hz, 20 A. Cordón de alimentación eléctrica de 121,9 cm (4 pies) de longitud, de tres conductores, con enchufe de tres clavijas (con clavija de puesta a tierra).	
Consumo máximo de corriente (Ampere)	1950 watts	17,1 A
Ahumador (Ampere)	300 watts	2,8 A
Cocinero	2 @ 750 watts	2 @6,8 A
Ancho interior del horno	58,4 cm (23")	
Altura interior del horno	37,8 cm (14-7/8")	
Profundidad interior del horno	40,5 cm (15-15/16")	
Volumen interior total del horno	90,6 L (3,2 pies cúbicos)	
Peso para transporte, aproximado	117,0 kg (260 livres)	

DIMENSIONES DEL RECORTE PARA HORNO


EN GABINETE DE PARED

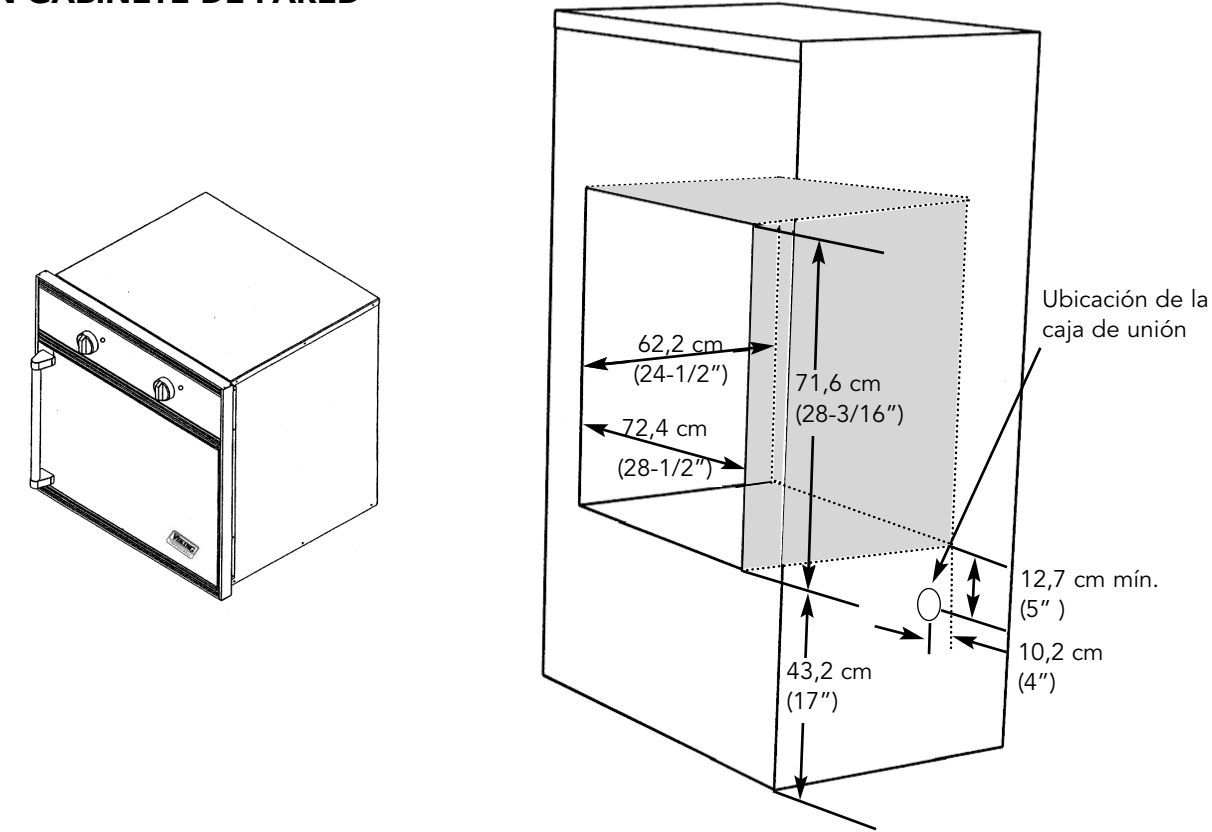

BAJO LA CUBIERTA

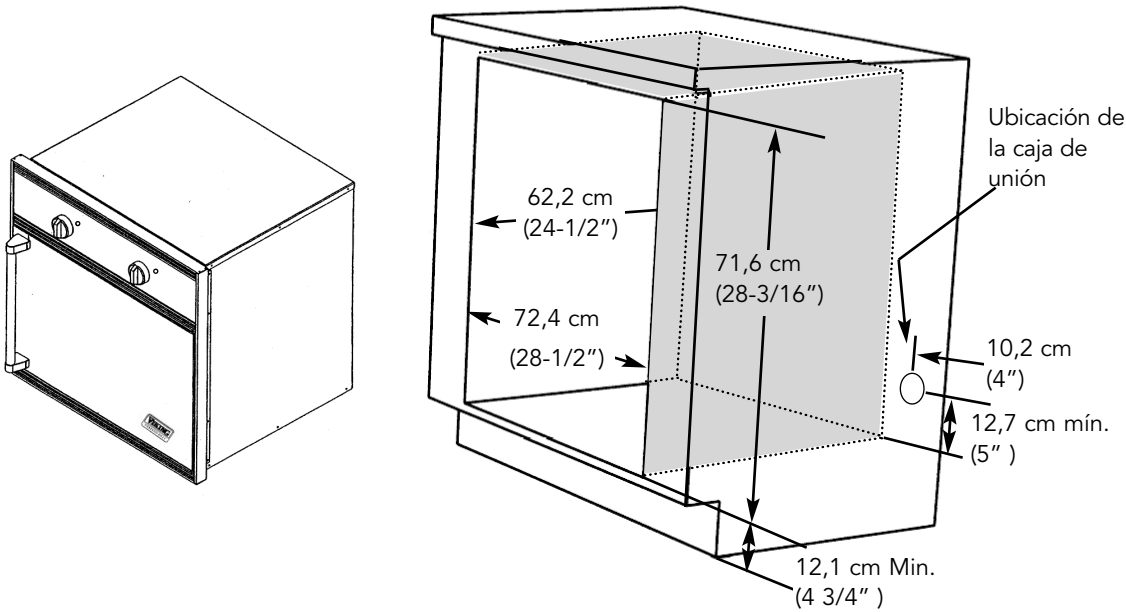


- Para sujetar la unidad al gabinete:
1. Quite los tornillos que sostienen la guarnición superior.
 2. Quite la guarnición superior, para ganar acceso a las aberturas para los tornillos.
 3. Fije la unidad al gabinete mediante los tres tornillos provistos, en las ubicaciones que se indican más abajo.
 4. Vuelva a colocar la guarnición y los tornillos.

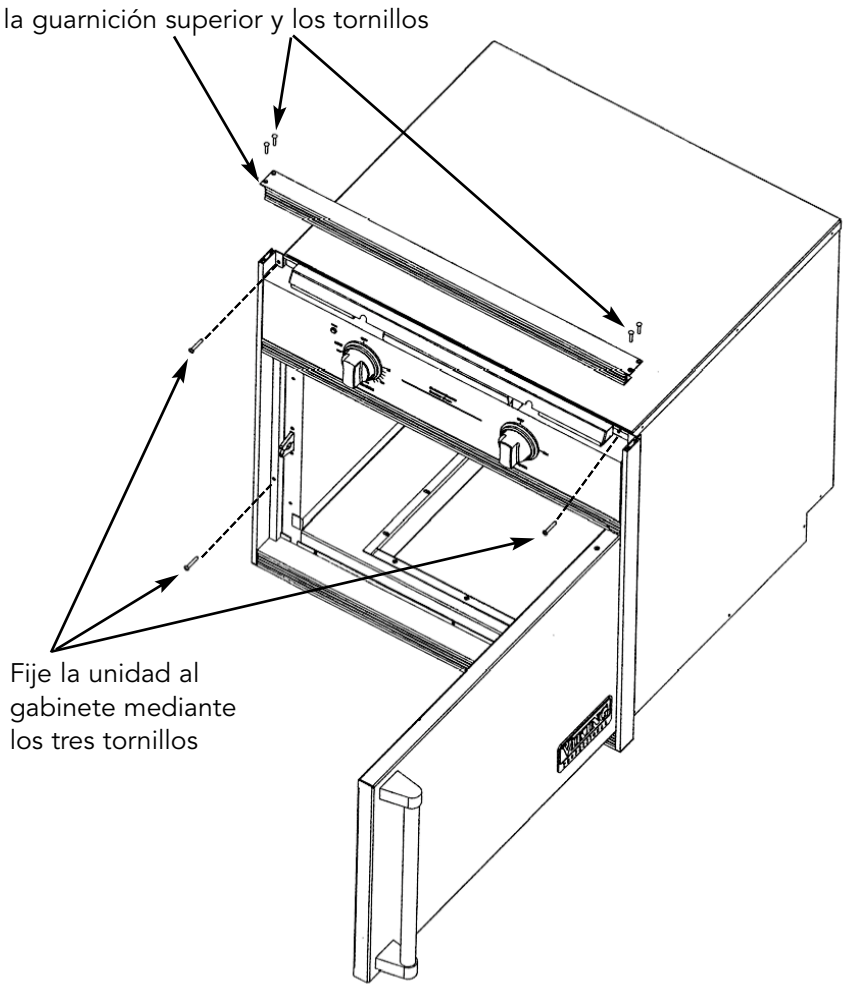


DIMENSIONES DEL HORNO


VISTA DESDE ARRIBA


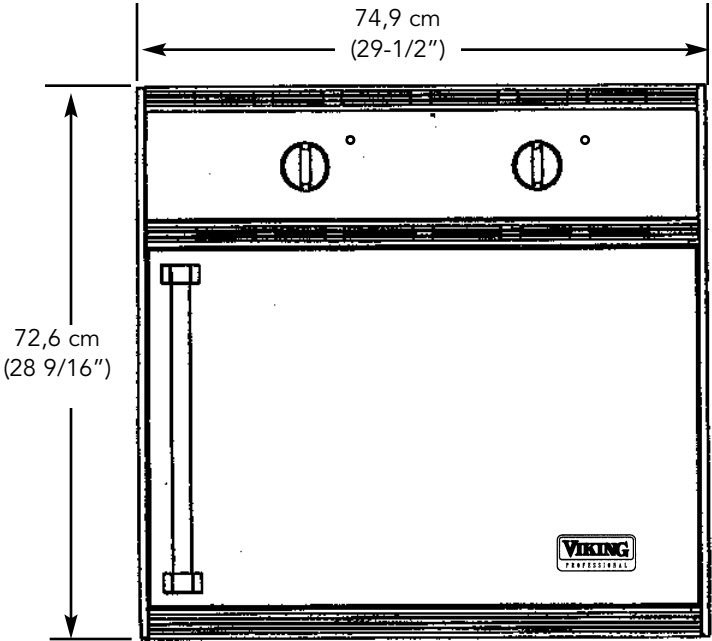


VISTA DESDE ARRIBA

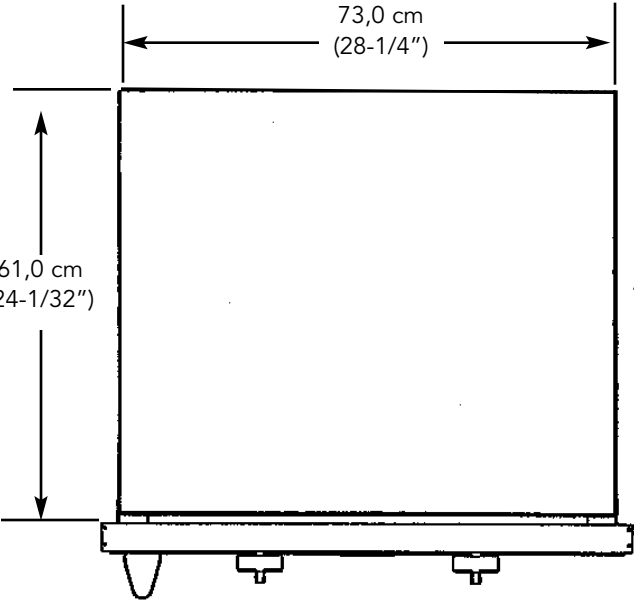

VISTA LATERAL

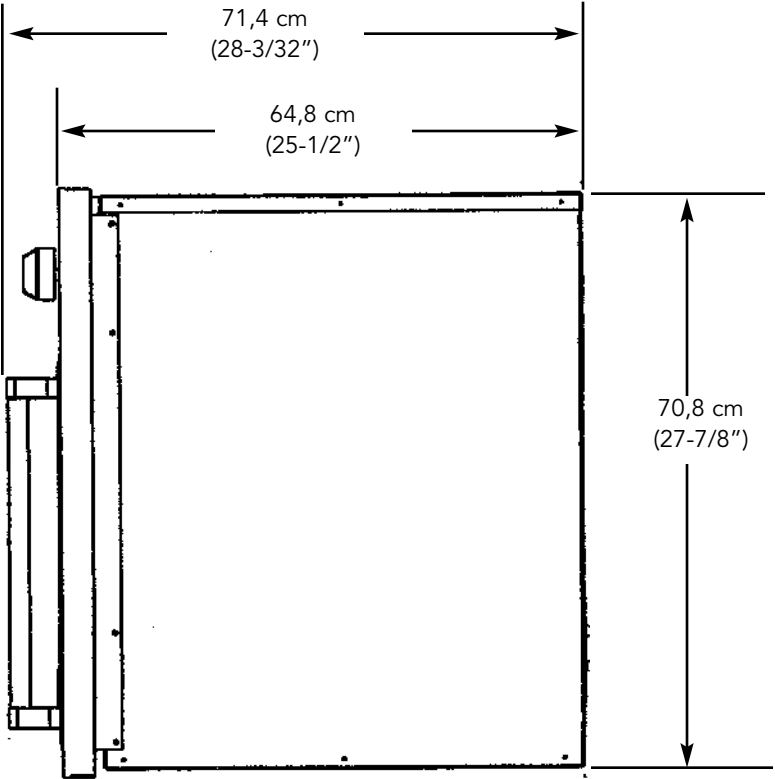

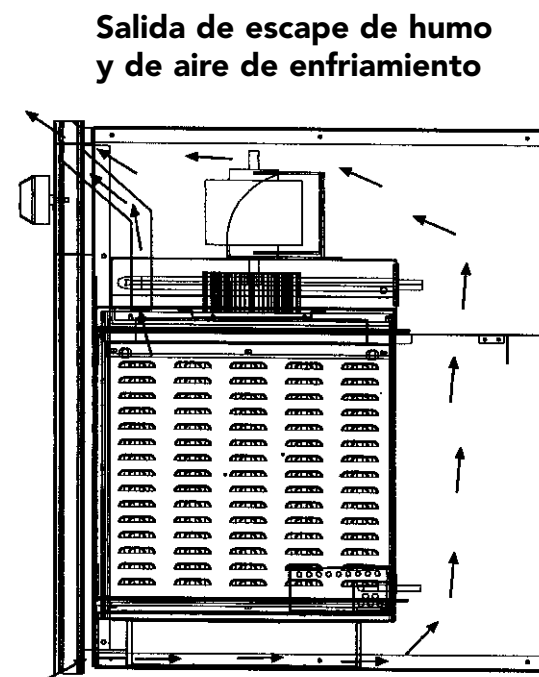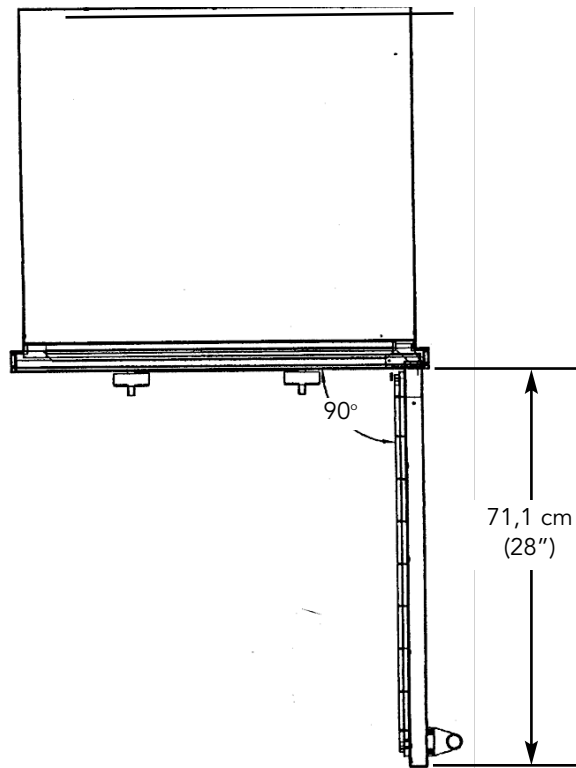

Circulación de aire de enfriamiento

PREPARACION FINAL

1. Es posible que algunas piezas de acero inoxidable tengan un envoltorio plástico protector, el que deberá quitarse. Todas las piezas estructurales de acero inoxidable deben limpiarse con agua caliente jabonosa y con un limpiador líquido diseñado para este material. Si hubiera acumulación de material, ¡no use lana de acero ni paños, limpiadores o polvos abrasivos! Si fuera necesario raspar el acero inoxidable para quitar material incrustado, remoje con paños húmedos calientes para aflojar el material, y después use una rasqueta de madera o de nilón. ¡No utilice para raspar el acero inoxidable un cuchillo o espátula metálicos ni ninguna otra herramienta metálica! Las rayas son casi imposibles de eliminar.
2. Antes de usar el horno para la preparación de alimentos, es necesario lavar su interior a fondo con agua caliente jabonosa para quitar los residuos peliculares y el polvo o partículas dejadas durante la instalación, y luego enjuagar y secar con un paño. Rara vez se necesita usar soluciones más fuertes que agua y jabón.

PIEZAS DE REPUESTO

Al prestar servicio al horno ahumador, deben usarse solamente piezas de repuesto autorizadas. No repare ni reemplace ninguna pieza del artefacto, a menos que esto se recomiende específicamente en el manual. Todas las demás tareas de servicio deberán solicitarse a un técnico calificado.